

Montageanleitung

SMA Crimpstecker


SMAcr58: Stecker für RG-58, KXS-5, LMR195 u.ä.

SMAfcr58: Buchse für RG-58, KXS-5, LMR195 u.ä.

SMAcr200: Stecker für Aircell 5, LMR200 u.ä.

SMAfcr200: Buchse für Aircell 5, LMR200 u.ä.

Einzelteile

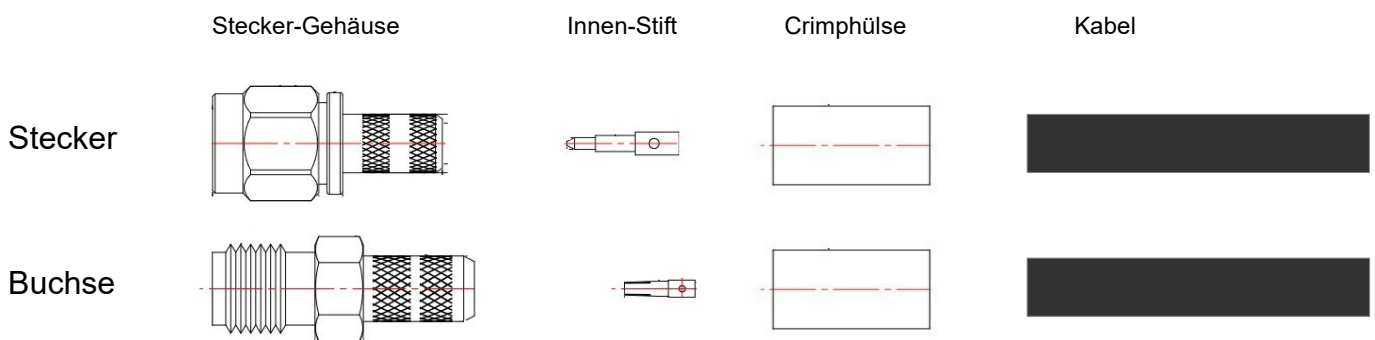

Abisoliermaße

(für alle Kabeltypen, für Stecker und Buchse)



Montage

0. Optional: Knickschutz (Tülle oder Schrumpfschlauch) über das Kabel schieben
1. Crimphülse über das Kabel schieben
2. Kabel gemäß Abisoliermaße abisolieren (Folie bündig mit Geflecht)
3. Stecker-Stift auf den Innenleiter schieben und verlöten (auf kurze Lötdauer achten, um Schmelzen des PE-Dielektrikums zu verhindern)
4. Stecker-Gehäuse überschieben
5. Crimphülse überschieben und crimpen

Crimpeinsatz für Außenleiter:

